

## 1 EKİM 1995 - DİNAR DEPREMİ

1 ER OCTOBRE 1995 - LE SÉISME DE DİNAR

Afyonkarahisar/TURQUIE

Prof. Dr. Ali SELÇUK BİRİCİK\*

Arş. Gör. Mehmet Akif CEYLAN\* Arş. Gör. Mehmet ÜNLÜ\*

### ÖZET

Alp-Himalaya kuşağında yer alan ülkemizde zaman zaman mal ve can kaybına sebep olan şiddetli depremlerin vuku bulunduğu bilinmektedir. İşte bunlardan birisi de 1 Ekim 1995'de Dinar yöresinde meydana gelmiştir.

Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Uşak illerini de içine alan, nispeten geniş bir alanda hissedilen deprem, Dinar ve yakın çevresinde önemli ölçüde tahribata yol açmıştır. Bu sebeple, 1 Ekim 1995'deki yer sarsıntısına "Dinar Depremi" adı verilmiştir.

Nitekim, 6.1 magnitüdündeki bu depremde en çok sarsılan yer, Dinar ve yakın çevresi olmuştur. Burada, 90 kişi hayatını kaybetmiş, 243 kişi muhtelif derecede yaralanmış ve ayrıca yaklaşık 40 000 konut da hasar görmüştür.

Depremde, yerleşme üniteleri, kara ve demiryolları gibi beşeri tesislerde meydana gelen hasarların yanı sıra, tansiyon çatlak ve yarıkları, kaya patlaması, akarsu yataklarında göçmelerle, kaynak sularında renk ve debi değişiklikleri gibi doğal çevrede de önemli bazı olaylar gözlenmiştir.

Dinar ve yakın çevresinde sarsıntıının ana sebebi arazinin tektonik bakımdan duyarlı bir zonda yer almıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nda da sözü edilen yöre, 1. derecede deprem sahası içerisinde kalmaktadır.

---

\* Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanları.

Arazide kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu faylar, ana orografik hatları belirlediği gibi tektonik çöküntü havzalarının sınırlarını da az çok tayin etmiştir. Arazi gözlemlerimize göre depremin en çok etkili olduğu kesimler de tektonik depresyonun faylı sınırına rastlamaktadır. Burası, aynı zamanda suya doygun alüvyal formasyonların ve bunun altında karstik formasyonların bulunduğu kesimdir. Buna göre yörede vuku bulan depremin, büyük ölçüde tektonik kökenli olmakla birlikte yeraltındaki karstik boşlukların varlığı da dikkate alındığında esasta, *tektono-karstik* kökenli olduğu söylenebilir.

### LE RÉSUMÉ

Dans notre pays qui se trouve dans la zone des Alpes et de l'Himalaya, on sait que les violents séismes qui ont causé les dégâts matériels et humains, ont eu lieu de temps en temps. Voilà l'un de ces séismes s'est produit dans la région de Dinar au le 1 octobre 1995.

Le séisme qui s'est senti relativement dans un large terrain et qui contient les villes de Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur et Uşak, a causé une destruction dans une large mesure à Dinar et aux environs de Dinar. C'est pourquoi la secousse qui s'est produite au 1 er octobre 1995 s'appelle le Séisme de Dinar.

D'ailleurs, lors de ce séisme à l'échelle de 6.1 magnitudes, la région qui s'est secouée le plus c'est Dinar et ses environs. Pendant ce séisme, 90 personnes se sont tuées; 243 partiellement blessées et en même temps 40 000 habitations ont eu des dégâts.

Durant le séisme, il y a eu des dommages matériels dans les unités d'emménagement, dans les chemins de fer et dans les routes, en même temps on a observé dans l'environnement écologique certains faits importants comme les failles et les fissures de la tension, l'explosions des roches, l'effondrement dans les lits des rivières et les changements de couleur et de débit dans les eaux des sources.

La cause principale du séisme de cette région est que le terrain se trouve une zone sensible du point de vue tectonique. La région dont il s'agit dans la carte des régions du séisme de la Turquie, préparée par la direction générale des cataclysmes du ministère des travaux publics et des logements, se trouve à l'intérieur de la zône du premier degré.

Cette carte détermine plus ou moins les failles du nord-est-sud-ouest, les lignes principales d'orographie et les limites des bassins tectoniques d'enfoncement.


Selon nos observations sur le terrain, même temps les morcellements les plus touchés du séisme rencontrent les limites des failles de la dépression tectonique. Cette zone, est en même temps le morcellement où se trouvent les formations alluviales satisfaites d'eau et au-dessous de celles-là les formations karstiques. D'après cela, le séisme qui s'est produit dans la région est dans une large mesure, d'origine tectonique, pourtant en tenant compte de l'existence des dépressions karstiques, on peut dire qu'en principe il est d'origine tectono-karstique.

## GİRİŞ

### Deprem Yüresinin Yeri ve Genel Özellikleri:

1 Ekim 1995 Pazar günü saat 17.57 dolaylarında meydana gelen deprem, Afyonkarahisar'ın Dinar, Kızılıoren, Başmakçı, Evciler, Dazkırı, Denizli'nin Çivril, Isparta'nın Keçiborlu ve Senirkent ilçe merkezi ile bunlara bağlı bazı köylerde büyük hasara, 90 kişinin ölümüne ve 243 kişinin de yaralanmasına neden olmuştur. Deprem, yukarıda belirtilen merkezlerin yanı sıra Burdur ve Uşak illerini de içine alan nispeten geniş bir sahada hissedilmiştir. Ancak, deprem asıl etkisini, Dinar merkezi ile bazı köylerinde göstermiştir.

Deprem sahası, Akdeniz Bölgesi'nde Göller Yöresi'nin kuzey kesiminde yer almaktadır. Burası, Ege Bölgesi'nin İçbatı Anadolu Bölümü ile Akdeniz Bölgesi Antalya Bölümü'nün sınır kesimine tekabül etmektedir. Türkiye İdare bölgeleri bakımından ise, Afyonkarahisar, Denizli ve Isparta illerinin sınırları içerisinde kalmaktadır (Şekil:1).

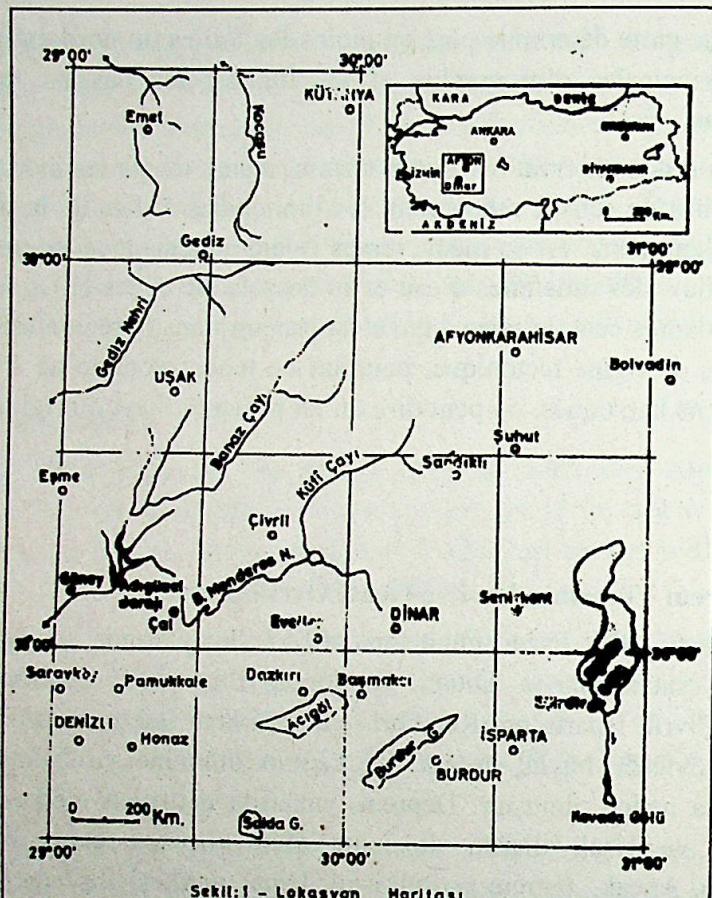

Şekil: 1 - Lekasyon Haritası

Dinar-Çivril Grabeni'nin doğusunda yer alan ve kabaca güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzanan Akdağ kütlesi (Büyük Asar T. 1237, Sivri T. 1689, Sarıtaşınbaşı T. 1632, Kıraç T. 2446 m.), yörenin hakim topografik yükseltisini meydana getirmektedir. Genellikle Mesozoik ve Tersiyer'e ait litolojik birimlerden (daha çok kalker ve konglomera) oluşan bu dağlık kütle, bir horst özelliğinde olup; doğuda Dombayova-Sandıklı, batıda ise, Dinar-Çivril arasında uzanan tektonik depresyonları da birbirinden ayırmaktadır (Şekil:2).

Yükseltileri genellikle 800-1000 m. arasında değişen depresyon tabanlarında, Plio-Kuaterner yaşı alüvyal dolgular bulunur. Bu alüvyal dolgular, yeraltı suları bakımından oldukça zengindir. Nitekim, depresyonların çukur kesimlerini işgal eden akarsu (Dinarsuyu ve B. Menderes Nehri) ve göllerin (İşkili, Gökgöl, Çapaklı Gölü) çokluğu da bu zenginliği ortaya koymaktadır.

Yukarıda sözü edilen depresyonlar, sismik yönden çok aktif olup, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nda I. derecede deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. Çünkü, sahanın faylarla parçalanması ve bu fayların aktivitelerini yitirmemiş olması, zaman zaman şiddetli depremlerin meydana gelmesine, önemli ölçüde hasarlara; can ve mal kaybına yol açmaktadır. Nihayet, Dinar'da vuku bulan deprem de bunu doğrular mahiyettedir.


Deprem yöresinde, kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık değerleri Dinar'da  $12.6^{\circ}\text{C}$ , Çivril'de  $13.2^{\circ}\text{C}$  dir. En soğuk ay Ocak (Dinar ve Çivril'de  $2.7^{\circ}\text{C}$ ), en sıcak ay ise Temmuz (Dinar'da  $23.4^{\circ}\text{C}$ , Çivril'de  $24.4^{\circ}\text{C}$ ) dur.

Ayrıca, Dinar'da sıcaklık değerlerinin bazı yıllarda  $-16.6^{\circ}\text{C}$  ye kadar düşüğü kaydedilmiştir.

Yıllık ortalama yağış miktarı Dinar'da 461.2 mm. ve Çivril'de 467.4 mm. dir. Yağışların mevsimlere dağılışı düzenli değildir. Kış (Dinar'da % 34.6, Çivril'de % 42.2) ve İlkbahar (Çivril'de % 29.3, Dinar'da % 33.5) en yağışlı mevsimlerdir. Yaz kuraklığı ise oldukça belirgin (Dinar % 12.3, Çivril % 7.5) dir.

Deprem yoresinin doğal bitki örtüsü büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Bu nedenle, havza tabanları ve bunları çevreleyen yüksek kesimler daha çok step görümündedir. Bununla birlikte bazı kesimlerde çalılıklara da rastlanmaktadır.

**Şekil: 2 DİNAR VE YAKIN ÇEVRESİNİN TOPOGRAFİK GÖRÜNÜM HARİTASI**

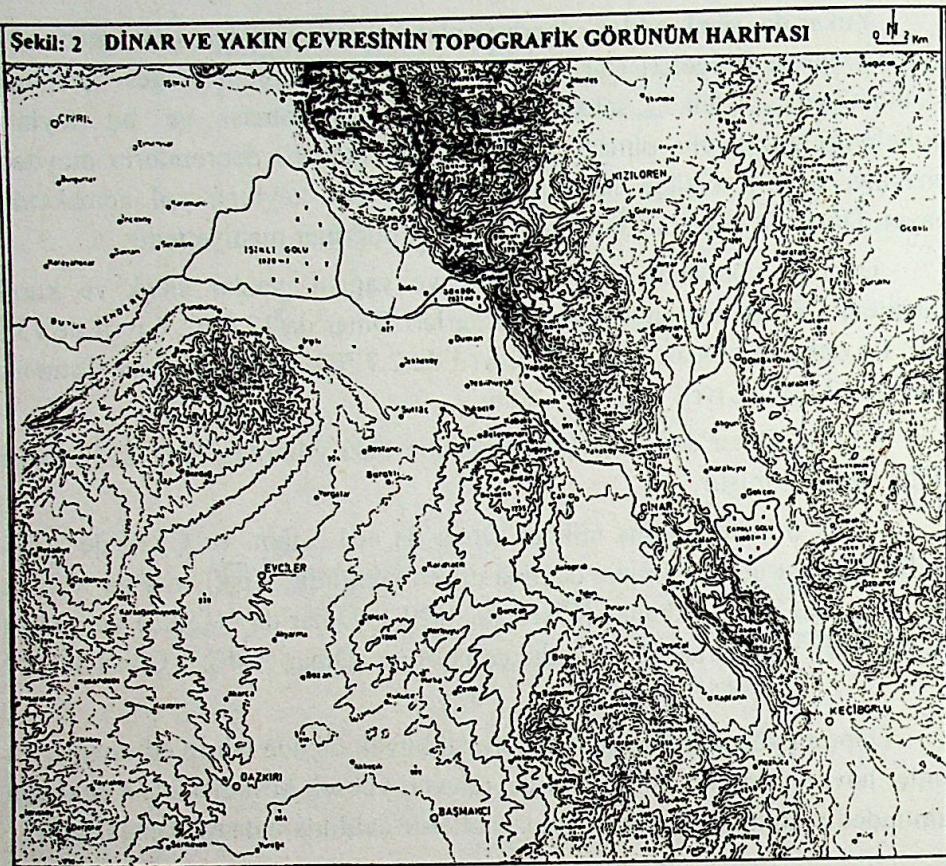

Deprem sahasında bulunan yerleşmelerin çoğunuğu, depresyon tabanlarında kurulmuştur. Bunun yanında bazı köyler ise, plato yüzeyinde ve depresyon tabanına açılan vadi yamaçlarında yer almaktadır.

#### A - Deprem Yüresi ve Çevresinin Sismik Karakteri ve Sismik Tarihçesi

Sismik bakımından aktif bir sahada bulunan Dinar ve çevresinde ana tektonik hatlar SE-NW doğrultusundadır. Ayrıca bunları dikine (SW-NE) ve verevine (S-N) kesen fay hatları da vardır. Bunların en önemlisi Dinar-Çivril arasında yer alır ve 1 Ekim 1995 Dinar Depremi'ne sebep olan SE-NW yönlü aktif faydır. Dinar - Çivril depresyonunu Akdağ kütlesinden ayıran bu hattın, güneydoğuda Isparta'ya ve kuzeybatıda ise Uşak ötesine kadar uzandığı ifade edilmiştir.<sup>1</sup> Daha önce yörede meydana gelen şiddetli depremler de (Dinar 1875, 1925, Çivril 1933) bu tektonik hatla yakından ilgili görülmektedir.

<sup>1</sup> EGERAN, E. N. ve LAHN, E.-1944:1/2 400 000 mikyaslı Türkiye yer depremleri hakkında muhtıra. MTA. Enst. Mecm. sayı 2/32, s.270-279, Ankara.

Kuruluş tarihinin Frigyalılarla (M.Ö. 12. Yüzyıl) kadar uzandığı bilinen Dinar, Pers, Roma ve Bizans dönemlerinde bir yerleşme merkezi olarak önemini daima korumuş ve gelişimini sürdürmüştür. Daha sonra, Anadolu'nun fethini takiben Selçuklu ve Osmanlı idaresine girmiştir.

Yukarıda da belirtildiği gibi Dinar ve çevresi, tektonik yapısı bakımından sismik aktivitesi yüksek olan bir sahada yer alır. Bu nedenle, tektonik depremler bakımından son derece aktif olan sahada (Türkiye ve Civarının Deprem Katalogları'na göre)<sup>2</sup>, M.S. 53 yılından beri bilinen magnitüdü 5'in üzerinde 80'e yakın tahripkar deprem meydana gelmiştir (Tablo: 1). Ancak, Dinar'da (Apama) büyük hasara yol açan ilk depremin, İskender zamanında (M.Ö. 4.yüzyıl) olduğu da ifade edilmektedir.<sup>3</sup>

*Tablo: I-Deprem yoresi ve çevresinde deprem episantırları ve şiddetleri:*

Tarih	Mikrosismik veriler			Aletsel veriler			Düşünceler
	φ°N	λ°E	I	φ°N	λ°E	M	
53	38.1	30.0	VIII				Dinar ve çevresinde hasara yol açmıştır
60	37.9	29.2	IX				Pamukkale ve Denizli'de büyük tahribat yapmıştır.
23.11.1653	38.2	28.2	X				Batı Anadolu
1700	39.42	29.98	VI				Kütahya
1703	37.9	29.2	VIII				Denizli civarı
1767	38.53	30.55	VII				Afyon, Şuhut
1795	38.76	30.5	VIII				Afyon
12.7.1842	37.8	30.5	VI				Isparta, Burdur
1849	37.75	30.55	VI				Isparta
1859	39.42	29.97	VI				Kütahya

<sup>2</sup> ERGİN, K., GÜÇLÜ, U., UZ, Z.-1967: Türkiye ve civarının deprem kataloğu (M.S. 11-1964 sonuna kadar). İTÜ. Maden Fak. Arz Fiziği Enst. yay. no 24, İstanbul.

ERGİN, K., GÜÇLÜ, U., AKSOY, G.-1971: Türkiye ve dolaylarının deprem kataloğu (1965-1970). İTÜ. Maden Fak. Arz Fiziği Enst. yay. no 28, İstanbul.

PINAR, N. ve LAHN, E.-1952: Türkiye depremleri izahlı kataloğu. Bayındırılık Bak. Yapı ve İmar İşleri Reisliği yay. seri 6, sayı 36, Ankara.

<sup>3</sup> TEXIER, C.-1923: Küçük Asya (Çev. A. Suad). Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekaleti neşr. no 2, cilt 2, s.407, İstanbul.

16.10.1862	38.8	30.5	VIII		Afyon
1861-1863	37.75	30.1	V		Isparta
22.9.1866	38.4	29.2	VI		Uşak, Bursa
1.11.1873	38.76	30.55	VI		Afyon
3.5.1875	38.15	30.2	IX		Çapalı, Dinar ve Çivril çevresinde büyük hasara yol açmış ve 1300 kişi ölmüştür.
5.5.1875	38.15	30.2	IX		Çapalı, Dinar, Çivril
11.5.1875	38.1	30.2	VI		Uşak
13.5.1876	38.76	30.55	VI		Afyon
1876	37.71	30.6	VI		Burdur
2.12.1883	38.5	30.3	VI		Sandıklı
4.1886	37.76	29.1	VI		Denizli
6.10.1886	39.55	28.95	VII		Ege Bölgesi
11.1.1886	38.3	29.3	VII		Denizli, Uşak
4.1.1889	37.75	30.7	VI		Isparta
2.5.1890	37.75	30.6	VI		Isparta
1.8.1890	38.0	28.0	VI		İzmir ve Denizli
16.4.1896	39.3	29.2	VII		Emet
20.9.1899	37.9	28.1	IX		Büyük Menderes çukuruğu
12.12.1899	37.76	29.1	VI		Denizli
9.1900	37.9	29.7	VI		Isparta, Denizli, Sarayköy
20.11.1900	37.8	29.1	VIII		Isparta, Denizli, Sarayköy, Aydın
3.1901	38.2	29.4	VI		Uşak, Denizli, Dinar
4.1901	37.8	29.0	VI		Denizli, Çal, Karasu
1903	38.0	28.5	VI		İzmir, Denizli, Sarayköy
1907	37.76	29.1	VI		Denizli
1910	37.6	26.4	V		Yatağan, Isparta
4.4.1911	37.76	29.1	IX	36.5 25.2 7	Denizli
1912	38.2	30.0	VI		Uşak

3.10.1914	37.7	30.4	IX	38.0	30.0	7.1	Isparta, Dinar
4.10.1914	38.65	31.1	VII				Bolvadin
7.8.1925	38.07	30.2	IX	38.0	30.5	6.9	Dinar ve çevresinde 2043 bina hasar görmüş, 3 kişi hayatını kaybetmiştir.
16.3.1926	37.8	29.1	VIII				Denizli
11.1928	38.76	30.53	V				Afyon
1930	39.34	29.25	VI				Emet
2.9.1930				37.0	31.0	6.9	Isparta
19.7.1933	38.2	29.7	VIII			5.7	Çivril ve çevresinde hasarlı bina 1200, can kaybı 20 dir.
19.6.1934	38.7	30.0	VII	39	31	5.3	Uşak, Afyon
19.11.1934	38.76	30.53	V				Afyon
4.1.1940	37.76	29.1	VI				Denizli
29.11.1940	38.76	30.5	VII	35.7	25.9	6	Afyon'da tahribat
29.1.1941	38.76	30.5	V				Afyon
3.7.1941	38.67	29.4	VI				Uşak
18.1.1942	38.76	30.5	V				Afyon
3.6.1942	37.95	29.05	-				Denizli, Sarayköy
25.6.1944	39.04	29.4	VII	38.9	29.3	-	Gediz ve çevresinde 3476 bina hasar görmüş, 21 can kaybı olmuştur.
21.12.1945	38.04	28.85	IX				Denizli, Sarayköy, Buldan
20.8.1948	38.1	29.0	VI				Sarayköy
2.1.1950				37.5	29.5		SW Türkiye, Çal, Denizli
8.4.1954	37.25	29.21		37.2	29.7		Acıpayam, Denizli
19.12.1958	37.45	29.05					Denizli'de hafif hasar
11.3.1963	37.8	29.1	VII	38.1	29.3	5.5	Denizli ve çevresi
22.11.1963	37.33	29.82	VII	37.33	30.0	4.4	Tefenni
22.11.1963				37.20	30.0	5.1	Tefenni, Burdur
13.6.1965			VIII	37.9	29.3	5.4	Denizli ve çevresinde 488 bina hasar

				görmüş ve 14 can kaybı olmuştur	
17.6.1965		37.8	29.4	4.7	Honaz, Denizli
12.7.1965		37.6	29.4	4.5	Denizli, Muğla, Isparta
2.12.1965		37.6	29.3	4.7	Uşak, Isparta, Denizli
2.12.1966		37.7	29.4	4.6	Uşak
1.6.1967		36.9	29.2	5.0	Denizli, Bodrum, Isparta
19.7.1967		38.1	28.9	5.3	Denizli'de hafif hasar
28.11.1970		39.2	29.5	6.0	Gediz ve çevresinde 14414 bina hasar görülmüş ve 1086 can kaybı olmuştur.
19.4.1970		39.03	29.80	5.8	Gediz
20.12.1970		39.36	29.24	5.5	Gediz
12.5.1971		37.64	29.72	6.2	Burdur ve çevresinde 1600 bina hasar görülmüş, 60 can kaybı olmuştur.
25.5.1971		39.5	29.71	5.9	Gediz
19.8.1976		37.67	29.17	4.9	Denizli ve çevresinde 887 bina hasar görülmüş, 4 can kaybı olmuştur.

Dinar, son 150 yıllık tarihinde, can ve mal kaybına yol açan önemli bazı depremlere maruz kalmıştır. 1875 yılı Mayıs ayının 3., 5. ve 11. Gündünde vuku bulan depremlerde, Dinar, Çapalı ve Çivril çevresinde büyük hasar meydana gelmiş ve 1300 kişi hayatını kaybetmiştir. Ayrıca bu depremler, Uşak ve Afyonkarahisar'da hafif hasarlara neden olmuştur.

7 Ağustos 1925 tarihinde meydana gelen depremde ise, Dinar ve civarında 2043 bina yıkılmış, 3 kişi ölmüş ve bunun yanında Çivril, Çal, Denizli ve Sarayköy'de de şiddetli olarak hissedilmiştir. Bu depremi takip eden art sarsıntılar 22 Ağustos'a kadar devam etmiştir.

Dinar'da, 1 Ekim 1995 tarihinden önce, aletsel büyüklüğü 4 den

fazla ve büyük depremin habercisi olan depremler kaydedilmiştir (Tablo:2). 26 Eylül 1995 tarihinde saat 14. 58 de 4.1 şiddetindeki ilk depremden sonra, 27 Eylül saat 14.15. sularında 5.1 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana gelmiştir.

Deprem yörensi ve çevresinde kaydedilen depremlerin çoğunun episantırı, Dinar, Afyon, Denizli, Buldan, Pamukkale, Burdur ve Isparta gibi yerleşme merkezlerinin de içinde bulunduğu bilhassa tektonik depresyonlarının tabanlarına tekabül etmektedir (Şekil:2).

*Tablo:2-Dinar ve çevresini etkileyen deprem oluşumlarının önemli hareketleri (KOERI'nin kayıtlarına göre) :*

Tarih	Saat	Aletsel veriler		Aletsel Büyüklük (Ms.)
		$\phi$ °N	$\lambda$ °E	
26 Eylül 1995	14.58.08.0	37.76	30.43	4.1
27 Eylül 1995	14.15.56.9	38.08	30.22	5.1
1 Ekim 1995	15.57.15.9	38.09	30.15	6.1
3 Ekim 1995	07.38.12.8	37.99	30.12	-

Yörede meydana gelmiş ve kaydedilmiş olan V den büyük makroismik (M-S) şiddet dereceli depremlerin sayısı 57 dir. Bunlardan, 5'i V şiddetinde (% 9), 24'ü VI şiddetinde (% 42), 10'u VII şiddetinde (% 17.5), 8'i VIII şiddetinde (% 14), diğer 8'i IX şiddetinde (% 14) ve 2'si de X (% 3.5) makroismik değerinde olmuştur. Tablo:3 de görüldüğü gibi, depremlerin çoğu VI ve VII makroismik şiddet derecesinde olup, şiddetli ve çok şiddetli depremler sınıfında yer almaktadır.

*Tablo: 3 Makrosismik verilere göre deprem şiddetleri frekansı ve % si:*

Deprem siddeti(MS)	V	%	VI	%	VII	%	VII I	%	IX	%	X	%	Toplam	%
Deprem sayısı	5	9	24	42	10	17.5	8	14	8	14	2	3.5	57	100

Bunun yanında yine yörede meydana gelmiş ve aletsel verilere göre kaydedilmiş olan 4 ve daha büyük depremlerin sayısı 23 tür. Bunların, 6'sı 4-4.9 şiddetinde (% 26), 10'u 5-5.9 şiddetinde (% 43), 5'i 6-6.9 şiddetinde (% 22) ve 2'si de 7-7.9 si şiddetinde (% 9) gerçekleşmiştir (Tablo: 4). Ancak, 5-5.9 şiddetinde olan depremlerin fazlalığı da dikkati çekmektedir.

*Tablo: 4 - Aletsel verilere göre deprem şiddetleri (magnitüdü)  
frekansı ve % si:*

Deprem siddeti (M)	4-4.9	%	5-5.9	%	6-6.9	%	7-7.9	%	Toplam	%
Deprem sayısı	6	26	10	43	5	22	2	9	23	100

## B - Deprem Şiddeti ve Dağılışı


Daha önce de ifade edildiği gibi, 1 Ekim 1995 tarihinde meydana gelen Dinar Depremi, çok geniş bir sahada hissedilmiş, Dinar, Evciler, Başmakçı, Kızılıören, Çivril ve çevresinde büyük hasara sebep olmuştur. Bununla birlikte, deprem şiddeti, yörenin coğrafi şartlarının ortaya koyduğu yapı türlerine, yapıda kullanılan inşa malzemesinin kalitesine, inşa tekniğine, yerleşme birimlerindeki hasar şiddetlerine (M-S), ayrıca tektonik ve litolojik yapıya bağlı olarak topografyada meydana gelen değişikliklere göre farklılıklar arz etmektedir. Bütün bu veriler, arazi gözlemleri de dikkate alınarak 1/100 000 ölçekli bir harita üzerine işlenmiş ve deprem sahasının izoseist haritası çizilmiştir (Şekil:3).

Bu harita incelendiğinde, izoseistlerin bazı kesimlerde sıklaştığı, seyreldiği ve belirli doğrultuları takip ettiği görülür. Nitekim, en fazla hasarın

tespit edildiği Tekin ve Yüksel arasında, VIII izoseisti ters hilal biçiminde uzanmakta, bunu VII ile VI izoseisti de aynı biçimde ve daha geniş olarak çevrelemektedir. Bu kesimde, izoseistler özellikle Dinar, Yakaköy, Kızılılı, Yapağılı, Kabaklı, Tugaylı ve Çakıcı civarında sıklaşmakta ve havza tabanını sınırlayan ana fay hatlarının uzanışına uygunluğunu göstermektedir. Ayrıca VI izoseisti, Karabedir civarında elips biçiminde ve daha küçük boyutlu olarak dikkati çekmektedir. Burada 55 evden 19'u ağır, 33'ü de orta ve hafif hasar görmüştür.

Diğer taraftan V ve IV izoseisti ise, Kızılıoren, Çivril, Evciler, Dazkırı, Başmakçı ve Keçiborlu'yu da içine alan oldukça geniş bir sahada takip edilebilmektedir.

Yukarıda genel olarak açıklanan deprem şiddeti ve dağılışı üzerinde, yapısal özelliklerin, yapılarda kullanılan malzemenin kalitesi, teknik ve işçiliğin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bunlar aşağıda ana hatlarıyla ele alınmıştır.

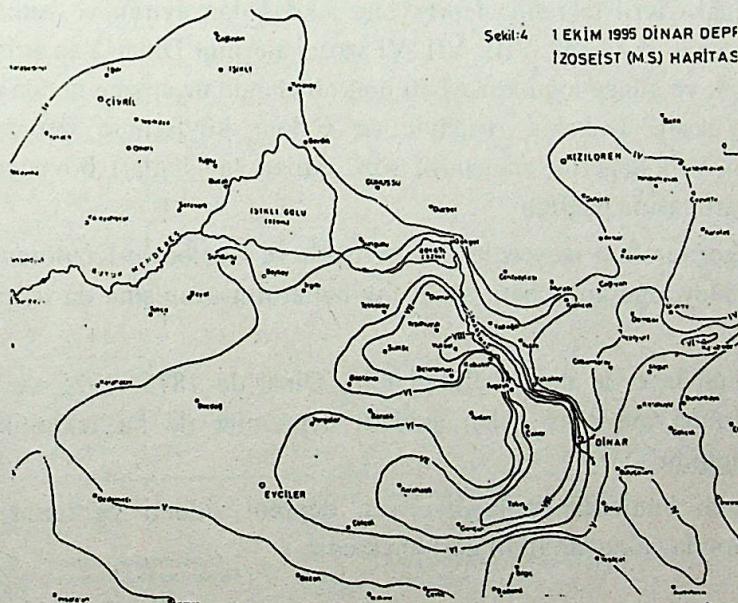

### a) Yapısal Özelliklerin Etkisi

**1-Tektonik Yapı :** Deprem şiddetini artıran unsurların başında şüphesiz sahanın tektonik özellikleri gelir. Bilindiği gibi fay hatları, yöreyi sismik bakımından aktif bir hale getirmekte ve deprem şiddetinin özellikle bu hatlar boyunca yoğunlaşmasına neden olmaktadır.

İnceleme sahası ve çevresinde, Neojen başlarından itibaren meydana gelen epirogenik stildeki neotektonik hareketlerin etkisiyle yükselme ve alçalmalar olmuş ve buna bağlı olarak da, genellikle güneydoğu-kuzeybatı ve güney-kuzey doğrultusunda uzanan horst ve grabenlerin meydana getirdiği faylı bir yapı teşekkül etmiştir.

Güneydoğu Keçiborlu ile kuzeybatı Işıklı arasında yer alan Akdağ kültlesi, bir horst karakterinde olup yaklaşık 60-70 km. uzunluğunda, yer yer 15-20 km. genişliğinde ve 2000 m.yi aşan bir yükseltiye (Kıraç T. 2446 m.) sahiptir. Bu dağlık kütle, doğuda Dombayova-Sandıklı, batıda ise Dinar-Çivril tektonik depresyonlarının da oluşumuna neden olan fay hatlarıyla sınırlanmıştır.

Dinar-Çivril tektonik depresyonu Akdağ'dan ayıran ve zaman zaman aktiflik kazanan fay hattı, VIII, VII, VI izoseistlerinin Dinar-Yapağılı arasında sıklamasına ve güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzanışına neden olmuştur. Duman, Yüksel, Kabaklı, Tugaylı ve Çakıcı köylerinde deprem şiddet derecesinin VIII değerine ulaşması, sözü edilen fay hatları boyunca deprem şiddetinin artmasına bağlıdır.

Diğer taraftan izoseistler, Dinar-Işıklı ve Keçiborlu-Kızılıören arasında yer alan güneydoğu-kuzeybatı yönlü fay hatlarının uzanışına da uygunluk arz etmektedir.


Daha önce de ifade edildiği gibi, Dinar'da 1875, 1925 ve Çivril'de 1933 yıllarında meydana gelen şiddetli depremler de bu tektonik hatlarla yakından ilgilidir.

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, deprem şiddeti ve hasar derecesi tektonik yapıyla yakından ilgili görülmektedir.

**2-Litolojik Yapı:** Tektonik yapıda olduğu gibi, zeminin litolojik özellikleri ile deprem şiddeti ve hasar derecesinin dağılışı arasında sıkı bir ilişki vardır. Şüphesiz, kullanılan yapı malzemesinin kalitesi ve inşa tekniği bakımından büyük benzerlik arz eden binalarda farklı derecede hasarların

oluşmasında zeminin önemli bir rolü olmuştur. Bu nedenle, deprem şiddeti ile zemin mukavemeti arasındaki ilişkiyi daha iyi ortaya koymak amacıyla Dinar ve yakın çevresinin zemin mukavemeti haritası çizilmiştir (Şekil:4). Bu haritada zemin, mukavemet bakımından sağlam, orta derece sağlam, zayıf ve çok zayıf

**Şekil:5 DINAR VE YAKIN ÇEVRESİNİN ZEMİN MUKAVEMETİ HARİTASI**

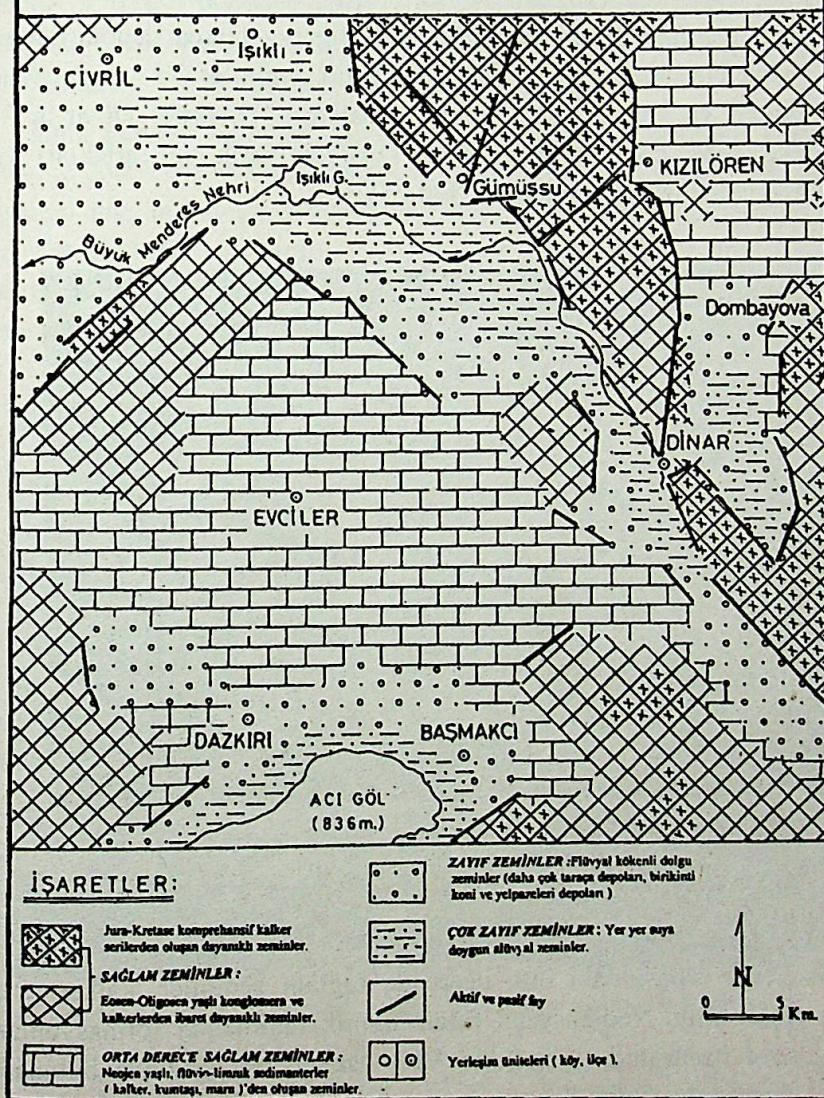

Deprem yöresinde çok zayıf zeminler, depresyon tabanlarına tekabül etmektedir. Dinar-Çivril depresyon tabanında, Acıgöl çevresinde ve Dombayova'nın güneyinde Plio-Kuaterner dolgularından oluşan bu zeminler, yeraltı suyu seviyesinin yüksekliğinin yanında yer yer de suya doygun haldedir. Depremde en fazla hasarlar, VIII, VII ve VI izoseistlerinin de sıklaştığı Tekin ve Yüksel arasındaki çok zayıf zeminlerde oluşmuştur. Diğer taraftan bu zeminlerde, deprem şiddetinin bir iki M-S derecesi nispetinde artmış olduğu da bilinmektedir.

Zayıf zeminler grubunda değerlendirdiğimiz taraça depoları, birikinti koni ve yelpazelerinden oluşan flüvyal kökenli zeminler ile yamaç depoları, deprem şiddeti ve hasarın arttığı diğer sahalardır. Nitekim, Dinar'ın 3 km. kuzeyindeki (şehir çöplüğü mevkiinde) tansiyon yarıkları yamaç depoları üzerinde meydana gelmiştir (Foto:5).

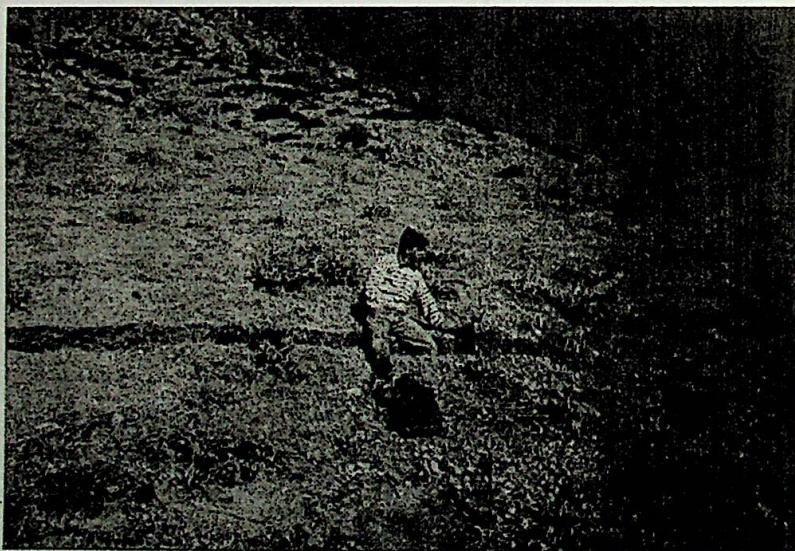


Foto:5-Dinar'ın 3 km. kuzeyinde (şehir çöplüğü mevkiinde) depremin yol açığı tansiyon yarıkları. Fotoğraf, doğuya doğru çekilmiştir.

İnceleme sahasındaki orta derecede sağlam zeminler, kalker, gre ve marnların teşkil ettiği Neojen yaşı flüvio-limnik sedimanter formasyonlardan oluşur. İzoseist haritasında genellikle VI-V izoseistleri arasında bulunan bu sahalarda, depremde hafif hasara maruz kalan Evciler ve Kızılıören gibi yerleşme üniteleri yer almaktadır.

Sağlam zeminleri ise, Jura-Kretase komprehansif kalkerleri ile Eosen-Oligosen yaşlı konglomera ve kalker serileri teşkil etmektedir. Bu sahalar, yörede genellikle IV izoseistinin takip edildiği ve depremde önemli bir hasarın görülmemiği mukavim zeminleri oluşturmaktadır.

Zemin mukavemeti ile deprem şiddeti ve hasar derecesi arasındaki ilişkiyi gösteren en bariz örnek Dinar şehir merkezidir. Çünkü, Dinar'ın yerleşme sahası farklı litolojik birimler üzerinde yer alır. Şehir merkezinin doğu kesiminde bulunan Pınarbaşı, Toptepe ve Dere Mahalleleri, Jura-Kretase yaşlı komprehansif kalkerlerden müteşekkil sağlam zeminler üzerinde kurulmuştur. Bu mahallelerde, deprem hasarı çok az veya hiç yoktur.

Buna karşılık şehir, son yıllarda batıda depresyon tabanına doğru büyük bir gelişme göstermiştir. Oysa depresyon tabanı, taban suyunun yüksek ve yer yer de suya doygun olduğu ve zemin mukavemeti çok zayıf alüvyal dolgulardan oluşur (Foto:19). Bu sahalarda kurulmuş olan Altışevler, Dörtyol, Emniyet, İtfaiye, Pancar ve Stadyum mahallelerinde ise depremin şiddet derecesi yüksek ve hasar oranı da fazladır (Foto:11, 12, 13).

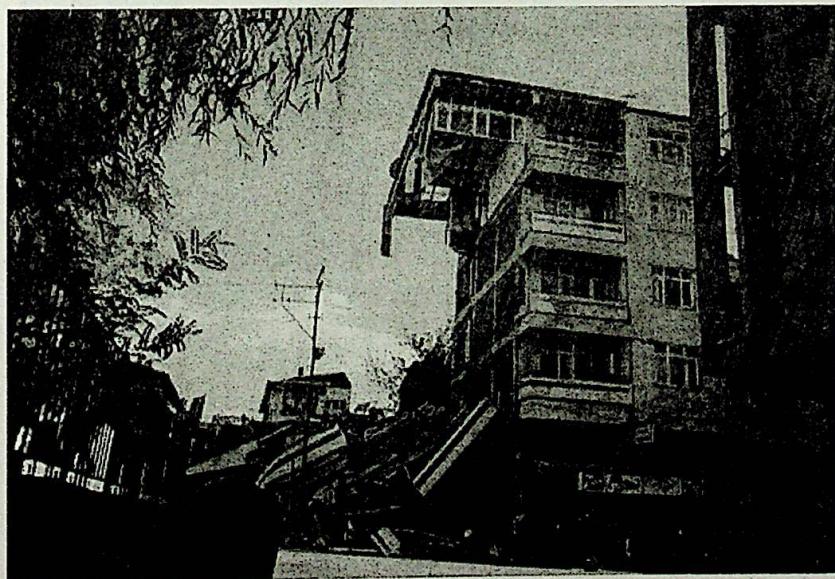


Foto:11- Adliye Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı binanın enteresan görünümü



*Foto:12-Depremden hasar görmüş kagir yapılu bir bina*



*Foto:13-Depremden hasar görmüş, betonarme yiğma binalar.*

### b) Yapılarda Kullanılan Malzeme, Teknik ve İşçilik:

Deprem şiddetini ve hasarını artıran önemli faktörlerden birini de, deprem bölgesindeki yapıların inşasında kullanılan malzemenin kalitesi, teknik ve işçilik oluşturmaktadır.

İnceleme sahasındaki başlıca yapı tarzlarını, ahşap karkaslı kerpiç yapılar, ahşap karkaslı tuğla yapılar, tuğla yiğma yapılar, kâğıt yapılar ve beton karkaslı yapılar olmak üzere 5 gruba ayırmak mümkündür. Bu yapı türlerinden, beton karkaslı yapılar daha çok şehir merkezinde, ahşap karkaslı kerpiç yapılar depresyon tabanlarında ve kâğıt yapılar ise taş malzemenin kolayca temin edilebildiği plato sahalarında görülmektedir.

Ahşap karkaslı kerpiç ve tuğla binalar, taş bir temel üzerinde ve çoğunlukla tek katlı olarak inşa edilmiş ve çatısı kiremitle örtülmüştür. Bu binalar, genellikle tek katlı ve karkaslı oldukları için hasar oranları yüksek değildir (Foto:14).

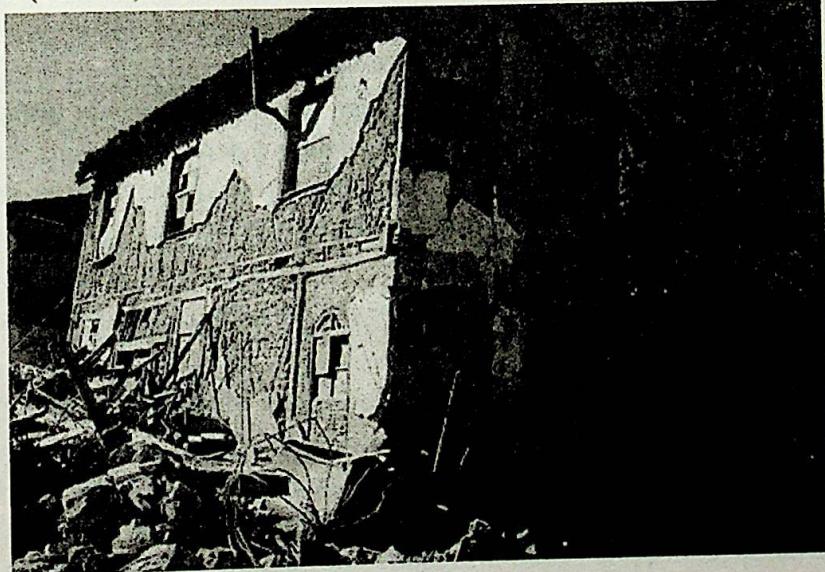


Foto:14-Emniyet Mahallesi'nde sıvaları dökülmüş, ağaç karkaslı kerpiç bir bina. Yanındaki betonarme bina ise tamamen yıkılmıştır

Daha öncede 13 Mart 1992 Erzincan Depremi'nde<sup>4</sup> olduğu gibi, 1 Ekim 1995 Dinar Depremi'nde de en fazla hasar gören yapılar beton karkaslı

<sup>4</sup> 13 Mart 1992 Erzincan Depremi Raporu. Bayındırılık ve İskan Bak. Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi yay. Ankara, 1993.

yapılardır (Foto:13). Bu yapıların, Deprem Yönetmeliği'nde<sup>5</sup> belirtilen şartlara uygun bir şekilde inşa edilmedikleri anlaşılmaktadır. Nitekim, şehir merkezinde aynı litolojik zemin üzerinde bulunan ve beton karkaslı olarak inşa edilen, Adliye (3 kat), Adliye lojmanları (4 kat), Hükümet Konağı (4 kat), PTT (5 kat), Dinar Lisesi (4 kat) ve Kooperatif evleri (5 kat) gibi yapılarda farklı hasarın oluşması da bunu doğrular mahiyettedir. Buna karşılık, beton karkaslı yapılardan kaliteli malzeme kullanılan ve itina ile inşa edilmiş olanları depreme karşı büyük bir direnç göstermiştir.

Beton karkaslı yapılarda, kalitesiz ve eksik malzeme kullanımı, yeterli olmayan teknik ve işçilik, sonradan yapılan değişiklik ve ekleneler hasar derecesini artıran başlıca faktörlerdir (Foto:11). Hatta, depremde 4-5 katlı bazı binalarda, üst katların ağırlığı altında tamamıyla ezilerek ortadan kalkan yumuşak katların (daha çok 2. ve 3. kat) varlığı, buna çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir.

### C - Depremin Yol Açıtı Hasar ve Dağılışı

1 Ekim 1995 tarihinde meydana gelen Dinar Depremi'nde, daha önce de belirtildiği gibi çok geniş bir saha etkilenmiş ve depremden, ağır, orta ve hafif olmak üzere toplam 14.097 bina hasar görmüş, 90 kişi hayatını kaybetmiş ve 243 kişide yaralanmıştır. Ayrıca, kara ve demiryollarında az çok hasarlar olmuştur.

Bina hasarlarının ve can kaybının büyük bir bölümü Dinar ilçe merkezi ve yakın çevresinde olmuştur.

Depremde hasar (ağır, orta ve hafif) gören binaların, % 69.5 (9786 adet)'i Dinar, % 5.3 (750 adet)'ü Çivril, % 4.0 (558 adet)'ü Kızılıoren, % 13.2 (1874)'i Evciler, % 5.1 (717 adet)'i Başmakçı, % 1.7 (247 adet)'si de Dazkırı'da yer almaktadır. Ayrıca, Keçiborlu ve Senirkent ilçe merkezlerinde 1'er adet bina ağır hasar görmüştür (Tablo:5). Ağır, orta ve hafif hasar durumuna göre hasarlı binaların dağılışlarında önemli bazı farklılıklar vardır.

*Binaların ağır hasar durumuna göre dağılışı;* Dinar 3675 (% 81.6), Çivril 135 (% 3.0), Kızılıoren 4 (% 0.09), Evciler 641 (% 4.21), Başmakçı 43

<sup>5</sup> Bu Yönetmelik, ilk defa 1940 yılında "Zelzele Mıntıkalı Muvakkat Yapı Talimatnamesi" adıyla yayınlanmıştır. 1944, 1948, 1949, 1953 ve 1968 yıllarında yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır. En son değişiklik ise, 1975 yılında yapılmış olup 9 Haziran 1975 tarih ve 15260 sayılı Resmi Gazetede "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" adıyla yayınlanmıştır.

(% 1.0), Dazkırı 3 (% 0.07), Keçiborlu ve Senirkent'te ise birer (% 0.02) binada ağır hasar meydana gelmiştir. Dolayısıyla, ağır hasarlı binaların sayısı Dinar ve Evciler'de toplam 4316 olup, % 95.8'e tekabül etmektedir.

*Binaların orta hasar durumuna göre dağılışı;* Dinar 2118 (% 67.3), Çivril 281 (% 8.9), Kızılıoren 117 (% 3.7), Evciler 477 (% 15.2), Başmakçı 110 (% 3.5), Dazkırı 33 (% 1.0) ve Keçiborlu'da ise 11 (% 0.4) dir.

*Binaların hafif hasar durumuna göre dağılışı ise;* Dinar 3993 (% 61.9), Çivril 334 (% 5.2), Kızılıoren 437 (% 6.8), Evciler 756 (% 11.7), Başmakçı 564 (% 8.7), Dazkırı 211 (% 3.3) ve Keçiborlu'da 152 (% 2.4) dir.

Bu verilerden anlaşılacağı üzere, depremde ağır, orta ve hafif hasarlı binaların çoğu, Dinar, Çivril, Kızılıoren, Evciler ve Başmakçı ilçelerinde toplanmaktadır. Bu nedenle, adı geçen ilçelerin hasar durumları daha detaylı olarak ele alınmıştır.

**Dinar:** Bu ilçede toplam 27108 haneden 9786'sında (% 36.1) çeşitli derecelerde hasar meydana gelmiştir. Hasarlı binaların, ilçe merkezi ve köylere dağılışında ise önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Nitekim, hasarlı binaların 6414'ü ilçe merkezinde (% 65.5), 3372 si köylerde (% 34.5) yer almaktadır. Buna göre hasarlı binaların 2/3 ilçe merkezinde bulunur. Diğer taraftan, toplam 9786 hasarlı bina da 3675 (% 37.6) ağır, 2118 (% 21.6) orta ve 3993 (% 40.8) de hafif hasar tespit edilmiştir.

İlçe merkezinde bulunan 18000 haneden 6414 (% 35.6)'nde hasar meydiş ve bunların 2769 (% 43.2)'u ağır, 1430 (% 22.3)'u orta ve 2215 (% 34.5)'i ise hafif hasarlı durumdadır. Ancak, hasarlı binaların şehir merkezinde bulunan mahallelere (23 mahalle) göre dağılışı oldukça farklılık arz eder. Bunda, özellikle litolojik yapının belirleyici bir rolü olmuştur. Çünkü, ağır hasarlı binaların 2388 (% 86.2) 11 mahallede ve hatta, bunun 1705 (% 61.6) 6 mahallede yoğunlaşlığı görülmüştür. Bunlar, Altışevler (278), Dörtyol (347), Emniyet (331), İtfaiye (298), Pancar (246) ve Stadyum (205) mahalleleri olup, depresyon tabanındaki çok zayıf zeminlerde yer almaktadırlar.

Diğer bir önemli husus da, hasar gören binaların fonksiyonları ile ilgilidir. Şehir merkezindeki hasarlı binaların 6414'nü konut, 663'nü ise işyeri oluşturmaktadır. İşyerlerinin 284 ağır, 231 orta ve 148 de hafif hasar görmüştür.

Köy yerleşmelerinde toplam 9108 haneden 3372'sinde (% 37.0) de hasar tespit edilmiştir. Bunların, 906 (% 26.9)'sı ağır, 688 (% 24.4)'ı orta ve 1778 (% 52.7)'ı de hafif hasarlıdır.

**Çivril:** Bu ilçede toplam 5338 haneden 750 (% 14.1) si hasar görmüş ve bunların 135'inde (% 18.0) ağır, 281'inde (% 37.5) orta ve 334'ünde (% 44.5) hafif hasar tespit edilmiştir. Hasarlı binaların 5 adeti (% 0.7) ilçe merkezinde, 745 adeti (% 99.3) de köy yerleşmelerinde bulunmaktadır.

Çivril'e bağlı köy yerleşmelerinde hasar gören toplam 745 binadan, 133'ünde (% 17.9) ağır, 280'ninde (37.6) orta ve 332'sinde (% 44.5) hafif hasar oluşmuştur. Hasar gören köyler daha çok, depresyon tabanının Dinar'a yakın olan kesimlerinde yer almaktadır.

**Kızılıoren:** Toplam 1019 haneden 558 (% 54.8)'ı hasar görmüş ve bunların 4'ü (% 0.7) ağır, 117'si (% 21.0) orta ve 437'i (% 78.3) de hafif hasarlıdır. Hasarlı binaların 278'i (% 49.8) ilçe merkezinde ve 280 (% 50.2)'ı de köy yerleşmelerinde bulunmaktadır.

Kızılıoren ilçe merkezinde 557 haneden, 278 (% 48.2) 'inde hasar meydana gelmiş ve bunların 2'si (% 0.7) ağır, 51'i (% 18.3) orta ve 225'i (% 81.0) hafif hasarlı durumdadır.

Kızılıoren'e bağlı köylerde ise, toplam 442 haneden 280 (% 63.3)'ı hasarlıdır. Bunların, 2 (% 0.7)'sı ağır, 66 (% 23.6)'sı orta ve 212 (% 75.7)'sında hafif hasar oluşmuştur.

**Evciler:** İlçede toplam 3494 haneden 1874 (% 53.6)'ü hasarlı olup bunların, 641 (% 34)'ı ağır, 477 (% 25.5)'si orta ve 756 (% 40.3)'sı da hafif hasar meydana gelmiştir. Hasarlı binaların 569 (% 30.4)'u ilçe merkezinde, 1305 (% 69.6)'ı köylerde yer almaktadır.

Evciler ilçe merkezinde 4 mahallede (Camiikebir, Fatih, Kayalık, Yunus Emre) bulunan 1349 haneden 569 (% 42.2)'unda hasar tespit edilmiş ve bunların 70 (% 12.3)'ı ağır, 179 (% 31.5)'u orta ve 320 (% 56.2)'sında hafif hasar oluşmuştur.

Evciler ilçesine bağlı köylerde (7 köyde) ise, toplam 2145 haneden 1305 (% 60.8)'sında hasar görülmüştür. Bunların 571 (% 43.8)'ı ağır, 298 (% 22.8)'ı orta ve 436 (33.4)'sı da hafif hasarlıdır.

*Tablo:5-Dinar Depremi'nin neden olduğu hasar durumu :*

Yerleşme Birimi	Hane Sayısı	Nüfusu	Hasar Durumu			Hasar %
			Ağır	Orta	Hafif	
<b>DİNAR</b>						
Merkez İlçe	18.000	35.298	2769	1430	2215	15
Akçin	56	174	0	0	3	-
Akgün	145	958	2	6	22	1.4
Alacaatlı	14	53	0	7	3	-
Akpınarlı	124	534	0	1	77	-
Avdan	76	262	10	37	11	13
Avşar	192	415	0	7	55	-
Bademli	135	474	1	3	10	0.7
Bağcılar	110	407	0	3	68	-
Belenpınar	42	108	30	3	0	71
Bilgiç	44	118	0	3	6	-
Burunkaya	85	382	0	2	17	-
Bülüçalan	110	369	1	9	37	0.9
Çağlayan	82	341	0	20	53	-
Çakıcı	107	445	33	13	30	31
Çapalı	178	406	0	1	17	-
Çayüstü	100	446	0	9	51	-
Çerityayası	46	192	0	8	37	-
Cumhuriyet	85	343	5	23	42	6
Çiçektepe	195	1920	0	1	16	-
Çobansaray	75	455	11	20	28	15
Çürüklü	46	182	0	2	35	-
Duman	106	388	54	21	25	51
Dombay	58	210	8	25	9	14
Doğanlı	218	1050	0	2	19	-
Dikici	229	660	9	43	126	4
Ergenli	44	190	0	0	5	-
Gençali	80	248	56	13	15	70
Gökçeli	198	782	10	5	0	5

<b>Haydarlık</b>	<b>1210</b>	<b>11485</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>-</b>
<b>İncesu</b>	<b>198</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>-</b>
<b>Kadılar</b>	<b>220</b>	<b>1939</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>-</b>
<b>Karabedir</b>	<b>55</b>	<b>295</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>35</b>
<b>Karahacılı</b>	<b>132</b>	<b>627</b>	<b>88</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>67</b>
<b>Karakuyu</b>	<b>115</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>-</b>
<b>Karataş</b>	<b>78</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>-</b>
<b>Kabaklı</b>	<b>83</b>	<b>137</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>24</b>
<b>Kazanpınar</b>	<b>113</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>-</b>
<b>Kekliceğ</b>	<b>33</b>	<b>96</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
<b>Kızılılı</b>	<b>66</b>	<b>276</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>23</b>
<b>Kınık</b>	<b>610</b>	<b>2727</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>84</b>	<b>0.2</b>
<b>Murathı</b>	<b>25</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>Ocaklı</b>	<b>128</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>-</b>
<b>Oğullar</b>	<b>88</b>	<b>365</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>36</b>
<b>Pınarlı</b>	<b>85</b>	<b>393</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>31</b>
<b>Sütlacı</b>	<b>170</b>	<b>484</b>	<b>92</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>54</b>
<b>Tatarlık</b>	<b>1190</b>	<b>9697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>-</b>
<b>Tekin</b>	<b>98</b>	<b>401</b>	<b>81</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>83</b>
<b>Tugaylı</b>	<b>25</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>Uluköy</b>	<b>710</b>	<b>3658</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>154</b>	<b>0.1</b>
<b>Yaka</b>	<b>48</b>	<b>151</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>8</b>
<b>Yapağılı</b>	<b>92</b>	<b>301</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>16</b>
<b>Yelalan</b>	<b>48</b>	<b>197</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>10</b>
<b>Yeşilçat</b>	<b>155</b>	<b>571</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>5</b>
<b>Yeşilhöyük</b>	<b>245</b>	<b>826</b>	<b>177</b>	<b>72</b>	<b>35</b>	<b>72</b>
<b>Yeşilyurt</b>	<b>26</b>	<b>134</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
<b>Yüksel</b>	<b>82</b>	<b>270</b>	<b>69</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>84</b>
<b>Dinar Toplam</b>	<b>27108</b>	<b>85325</b>	<b>3675</b>	<b>2118</b>	<b>3993</b>	<b>-</b>
<b>ÇİVRİL</b>						
<b>Merkez ilçe</b>	<b>2500</b>	<b>11400</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0.08</b>
<b>Bekirli</b>	<b>25</b>	<b>200</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
<b>Beyköy</b>	<b>137</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>-</b>
<b>Bozdağ</b>	<b>90</b>	<b>200</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

Bucak	45	225	0	1	1	-
Bulgurlar	50	260	1	1	0	2
Çandır	60	30	0	10	7	-
Çetinler	70	410	0	3	6	-
Düzbeldi	39	150	0	2	6	-
Irgilli	450	2500	65	130	100	14
İşıklı	460	3000	3	19	15	0.7
İshaklı	61	215	1	4	8	1.6
Kavak	50	250	2	9	24	4
Ömerli	80	650	1	3	7	1.3
Saraserli	74	235	0	0	1	-
Sarıbelli	7	45	1	2	3	14
Sundurlu	130	800	5	11	33	3.8
Süngüllü	150	450	10	21	34	6.7
Tekke	170	740	27	31	44	16
Tuğlu	80	350	0	2	3	-
Yalınlı	80	150	0	0	2	-
Yamanlar	80	400	0	2	2	-
Yeşil kaya	350	1500	2	1	0	0.6
<b>Civril Toplam</b>	<b>5338</b>	<b>24846</b>	<b>135</b>	<b>281</b>	<b>334</b>	<b>-</b>
<b>KIZİLÖREN</b>						
Merkez İlçe	577		2	51	225	0.3
Ekinova	171		0	5	29	-
Gülyazı	128		1	38	71	0.8
Türkbelkavak	74		0	9	60	-
Yenibelkavak	69		1	14	52	1.4
<b>Kızılıren Toplam</b>	<b>1019</b>		<b>4</b>	<b>117</b>	<b>437</b>	<b>-</b>
<b>EVCİLER</b>	<b>2494</b>		<b>641</b>	<b>477</b>	<b>756</b>	<b>-</b>
<b>BAŞMAKÇI</b>	<b>1463</b>		<b>43</b>	<b>110</b>	<b>564</b>	<b>-</b>
<b>DAZKIRI</b>	<b>277</b>		<b>3</b>	<b>33</b>	<b>211</b>	<b>-</b>
<b>KEÇİBORLU</b>	-		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>152</b>	<b>-</b>
<b>SENİRKENT</b>	-		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Genel Toplam</b>	-	-	<b>4503</b>	<b>3147</b>	<b>6447</b>	

**Başmakçı:** İlçede 1463 haneden 717 (% 49.0)'sında hasar meydana gelmiş ve bunların 43 (% 6.0)'ü ağır, 110 (% 15.3)'u orta ve 564 (% 78.7)'ü hafif hasarlıdır. Hasarlı binaların 504 (% 70.3)'u ilçe merkezinde, 213 (% 29.7)'u köylerde yer almaktadır.

Başmakçı ilçe merkezinde bulunan 1114 haneden 504 (% 45.2) hanesinde hasar oluşmuştur. Bunların 13 (% 2.6)'u ağır, 44 (% 8.7)'u orta ve 447 (% 88.7)'si hafif hasar görmüştür.

Başmakçı'nın köylerinde (8 köyde) ise, 349 hanenin 213 (% 61.0)'u hasarlı olup, bunların 30 (% 14.1)'u ağır, 66 (% 31.0)'sı orta ve 117 (% 54.9)'sında hafif hasar tespit edilmiştir.

**Kara ve demiryollarında meydana gelen hasarlar:** Deprem, konut ve işyerlerinin yanında, karayolu ve demiryolunda çökme, yarıılma ve kayma gibi bazı hasarlara neden olmuştur. Bu tür hasarlar, özellikle yolların köprü ve üst geçitlerinde tespit edilmiştir. Nitekim, Dinar'ın 2 km. batısında, Afyon-Denizli karayolunun demiryolu üst geçidindeki dolgu şevinde çökme, yarıılma ve kayma şeklinde hasarlar gözlenmiştir. Geçidin dolgu şevi betonarmesinde 2-3 cm. genişliğinde yarıklar oluşmuş; şevin üstünde 15-20 cm. kadar kayma ve buna bağlı olarak da kopolmalar meydana gelmiştir (Foto:7).

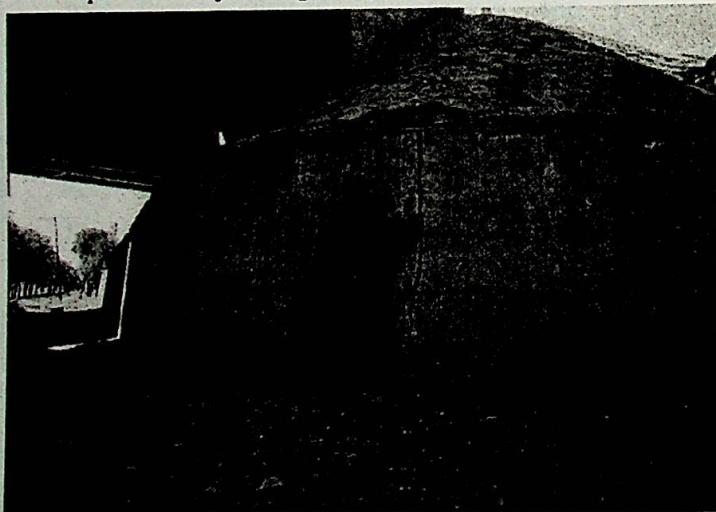


Foto:7-Dinar'ın 2 km. batısında, Afyon-Denizli karayolunun demiryolu üst geçidinin dolgu şevinde oluşan yarıklar ve oynamalar. (Fotoğraf, güneybatı doğrultusunda alınmıştır).

Bundan başka, Çivril-Dinar karayolunda (Yapağılı'nın 1.5 km. güneyde) ve Dinar-Denizli demiryolu köprüsünde (Kabaklı'nın 750 m. güneydoğusunda) çatlaklar ve yarıklar teşekkül etmiştir (Foto:8). Ayrıca, demiryolu köprüsü civarındaki raylarda da deformeler olmuştur.

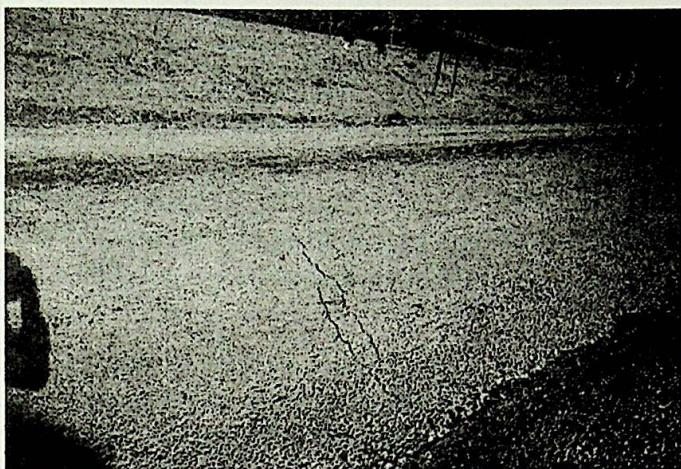


Foto:8-Yapağılı'nın 1.5 km. güneyinde, Çivril-Dinar karayolunda meydana gelen tansiyon çatlakları. Fotoğraf, güneydoğuya doğru alınmıştır.

#### D - Depremin Neden Olduğu Jeolojik, Jeomorfolojik, Hidrolojik Olay ve Değişiklikler

1 Ekim 1995 Dinar Depremi esnasında, Dinar ve çevresinde bazı jeolojik, jeomorfolojik ve hidrolojik olay ve değişiklikler de meydana gelmiştir. Bunların başlıcaları; tansiyon çatlak ve yarıkları, kaya patlama ve dökümlerleri, kaynak sularında debi ve renk değişiklikleridir. Bunlar aşağıda kısaca ele alınmıştır.

**1-Tansiyon Çatlak ve Yarıkları:** Deprem sahasındaki arazi çalışmalarında, bu tür çatlak ve yarıkların, daha çok depresyon tabanı ile yüksek rölyef arasındaki geçiş sahalarındaoluştuğu müşahede edilmiştir.

Bu tansiyon çatlak ve yarıkları, Dinar'ın yaklaşık 3 km. kuzeyinden (şehir çöplüğü) itibaren başlamakta ve Yapağılı Köyü yakınlarına kadar genellikle N 35-55° E doğrultusunda ve yaklaşık 10-12 km. uzunluğunda bir hat boyunca takip edilebilmektedir (Şekil: 5). Ancak bu çatlak ve yarıklar en bariz şekilde, Dinar şehir çöplüğü ile Yakaköy arasında görülmektedir (Foto: 5).


Dinar şehir çöplüğü civarında müşahede edilen tansiyon yarık ve çatıtları, Eosen-Oligosen konglomera ve kalkerlerinden müteşekkil yüksek kesimler (Büyük Asar T. 1237 m., Sivri T. 1689 m.) ile depresyon tabanı arasında yer alan gevşek dokulu yamaç depoları üzerinde oluşmuştur. Genellikle, Dinar-Çivril fay hattına paralel olarak uzanan bu tansiyon yarığı ortalama 40 cm. genişliğinde olup küteler yatay doğrultuda 5-10 cm., düşey yönde yer 25-30cm. değişmiştir. Bu özellik, gevşek zeminde belirgin görülmektedir (Foto: 6). Bundan da anlaşılıyor ki gevşek dokulu ve çözülme enkazının altında temel arazinin SE-NW yönünde doğrultu atımlı sağ yönlü bir fayın varlığı izlenimini vermektedir.

Tansiyon yarıklarının bir diğeri de, Yapağılı Köyü'nün 1.5 km. güneyinde görülmektedir (Foto: 8). Yarıklar, 1-2 cm. genişliğinde olup, Çivril-Dinar karayolunu da güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda enine kesmiştir.

**2-Kaya Patlaması:** Deprem, kaya patlama ve dökülmelerine de neden olmuştur. Nitekim, Dinar'ın yaklaşık 1.5 km. doğusunda yer alan Suçikan mevkiinde, kabaca kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan ve depremde aktiflik kazanan ters fayın yüzeyinde kaya patlamaları ve dökülmeleri meydana gelmiştir (Şekil: 4, Foto: 3, 4). Jura-Kretase komprehansif kalkerlerden oluşan fay yüzeyinde, daha önce gelişmiş olan çatlak ve yarık sistemleri de kaya patlama ve dökülmelerini büyük ölçüde kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır.

**3-Akarsu Yataklarında Meydana Gelen Göçmeler:** Dinar yakınındaki Düden ve Suçikan kaynaklarıyla beslenen Dinarsuyu'nun bölgenin hidrografik şebekesinde önemli bir yeri vardır. Dinarsuyu'nun iki kolu, şehir merkezinde birleşmekte ve daha sonra depresyon tabanının eğimini takip ederek Gökgöl'e boşalmaktadır.

İtfaiye Mahallesi Açık Pazar Yeri mevkiinde, Dinarsuyu yatağının iki kıyısına paralel bir şekilde uzanan yol sathında, depreme bağlı olarak yarıılma, kayma ve göçmeler meydana gelmiştir (Şekil:5). Bu yarıılma, kayma ve göçmeler, yaklaşık 150-200 m. uzunluğunda ve 1-2 m. genişliğinde bir şerit halinde akarsu yatağını takip eder. Kaymalar, yaklaşık 2-3 m. genişliğinde ve 1.5 m. derinliğinde olan akarsu yatağına doğru olmuştur (Foto:2). Akarsu yatağından sızma nedeniyle nispeten suya doygun halde bulunan zeminler, deprem bakımından daha hassas hale gelmiştir.

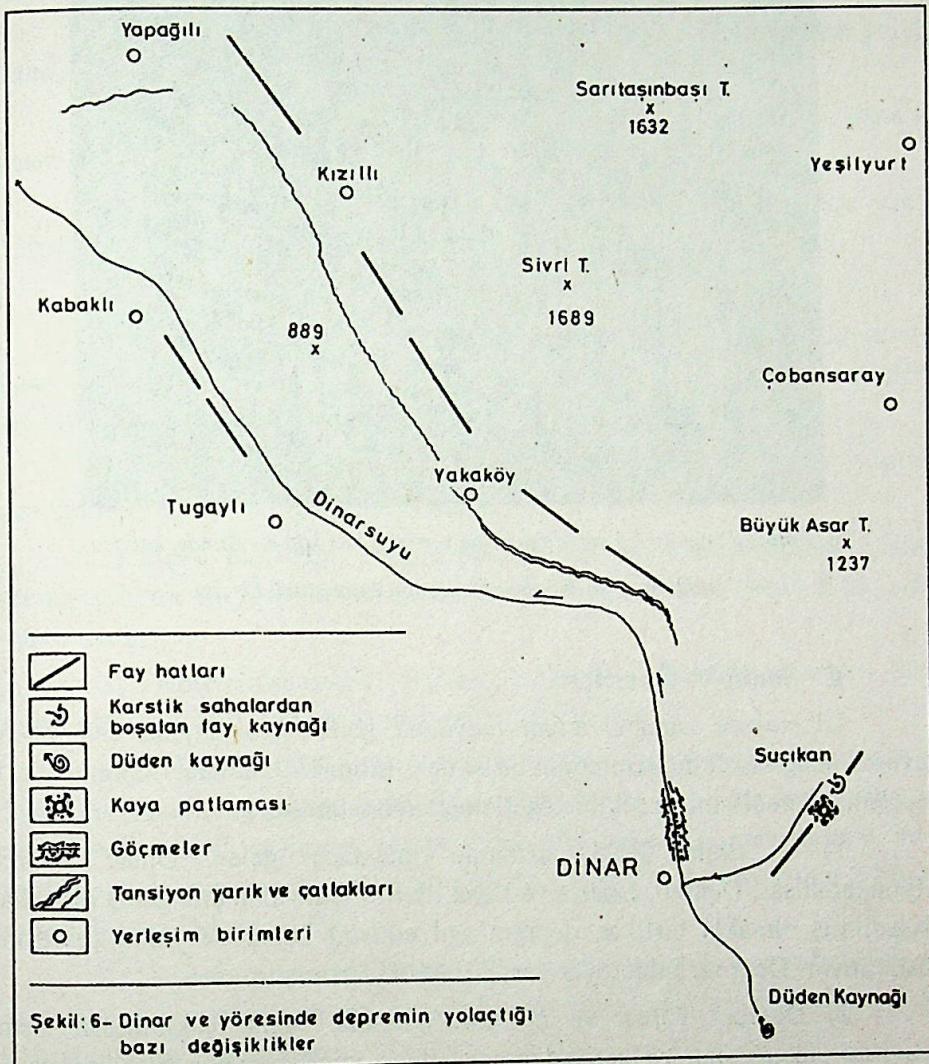

**4-Kaynak Sularında Debi Değişiklikleri:** Dinarsuyu'nun önemli membalarından birini oluşturan Suçikan kaynaklarının debisinde değişme ve suyunun renginde bulanma olmuş, bu durum bir süre devam etmiştir. Tarafımızdan da gözlenen bu değişimler, burada kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yaklaşık 2 km. kadar uzanan ve kaynakların oluşumuna da neden olan ters fayın aktiflik kazanması ile ilgilidir (Foto:3).

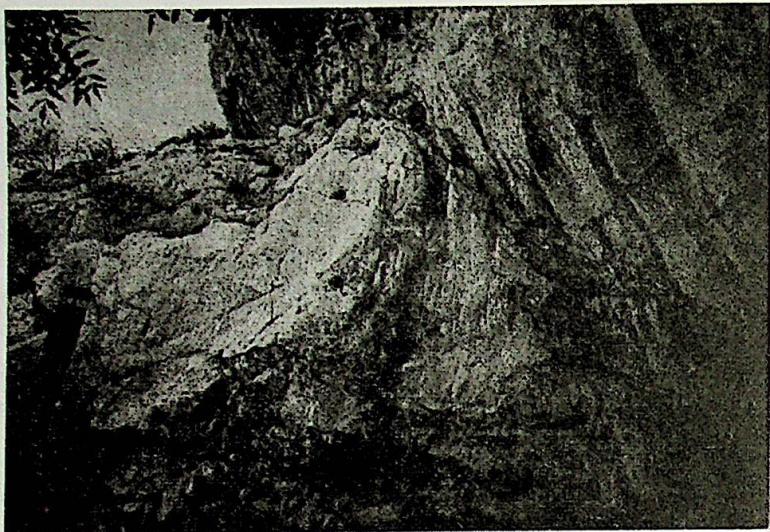


Foto:3-Dinar'ın 1.5 km. doğusunda yer alan Suçikan mevkiiinde, kabaca doğu-batı doğrultusunda uzanan eğim atımlı bir fay.

#### E - Sonuç ve Öneriler

Ülkemizde zaman zaman meydana gelen, çok sayıda can ve mal kaybına neden olan depremlerden birisi de 1 Ekim 1995 Dinar Depremi'dir. Bu depremin sonuçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür;

- 1) 1 Ekim 1995 tarihinde meydana gelen Dinar Depremi Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Uşak illerini içine alan çok geniş bir sahada hissedilmiş olmakla birlikte, deprem asıl etkisini Dinar ve yakın çevresinde göstermiştir. Deprem şiddeti yer yer VIII M-S yi aşmıştır.
- 2) Deprem yörensi ve çevresi, tektonik yapısı bakımından sismik aktivitesi yüksek olan I. Derece deprem bölgesi içinde yer alır. Nitekim, yörede günümüze kadar çok sayıda şiddetli depremler kaydedilmiştir.
- 3) 1 Ekim 1995 Dinar Depremi, tektonik kökenli bir depremdir. Yörede farklı doğrultularda uzanan fay hatları ve bunların kesişme sahaları, deprem şiddetinin artmasına neden olmuştur.
- 4) Depremin şiddetini ve hasar derecesini artırın önemli bir faktörün de, zemin mukavemeti olduğu anlaşılmıştır.
- 5) Depremde bazı jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik olay ve değişiklikler meydana gelmiştir.

6) Dinar depreminde hasar gören ve can kaybına neden olan yapıların daha çok beton karkaslı yapılar olduğu gözlenmiştir.

7) Binaların eklenti ve tadilat gören kesimlerinin depremden daha fazla hasar gördüğü tespit edilmiştir.

8) Dinar Depremi'nde, 100 üzerindeki yerleşme ünitesinde yaklaşık 150.000 nüfus ve 40.000 mesken çeşitli derecelerde etkilenmiştir.

Bu sonuçlar ışığında, bundan sonra meydana gelebilecek depremlerde hasar ve zararları en aza indirmek için alınabilecek tedbirleri ve önerileri şu şekilde sıralanabilir;

1) Yeni kurulacak yerleşme ünitelerinde, zemin etütleri yapılarak, zemin mukavemeti haritası çıkarılmalıdır.

2) İnşası planlanan beşeri tesisler, deprem yönetmeliğinde belirtilen teknik şartlara uygun olarak inşa edilmeli ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmalıdır.


3) Deprem esnasında meydana gelebilecek zararların asgari düzeye indirilmesi için halk deprem konusunda eğitilmelidir.

4) 9 Haziran 1958 tarih ve 7126 Sayılı Kanun gereğince kurulan Sivil Savunma Teşkilatlarının personel eğitimine, araç ve gereç donanımlarına önem verilmelidir. Sivil savunma personelinin afet yörenesine kısa sürede intikali sağlanarak, kurtarma çalışmaları bir an önce başlatılmalı, böylelikle zararlar da asgari düzeye indirilmelidir.

5) Deprem sonrasında kurulan kriz masası, yurtçi ve yurtdışından gelen aynı ve nakdi yardımların ihtiyaç sahiplerine zamanında ve düzenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamalıdır.


6) Deprem sonrası hasar tespitlerinin yapılması ve afet konutlarının inşası tamamlanarak geçici mekanlarda barınan depremzedelerin mağduriyeti önlenmelidir.

7) Günümüzde, depremleri önceden haber alma imkanının bulunmadığı ve ayrıca, ülkemizde 1. ve 2. derecedeki deprem sahalarında binlerce yerleşme ünitesinin varlığı da dikkate alındığında, beşeri tesislerin deprem yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun şekilde inşası tek yol olarak görülmektedir.

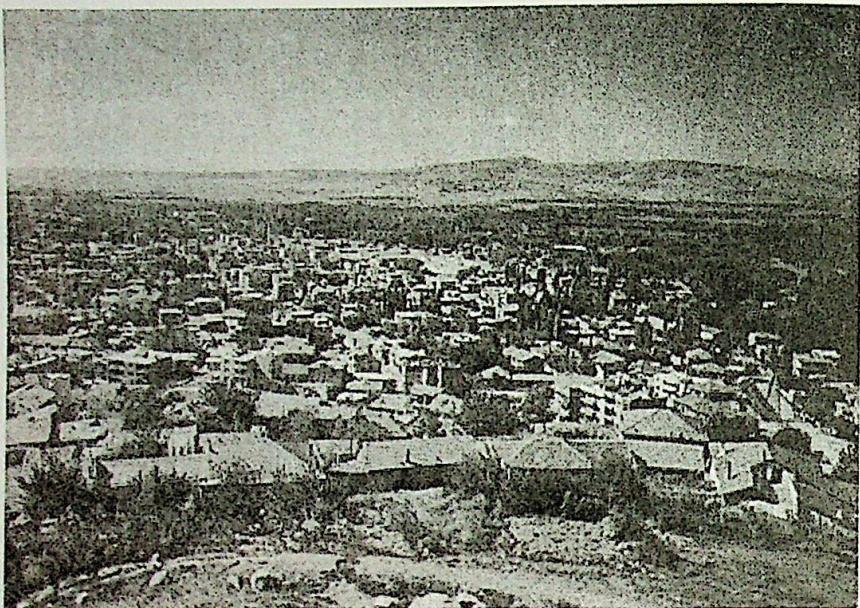


*Foto:1-Dinar'dan genel bir görünüş.*

*Fotoğraf, Dinar su deposundan batıya doğru alınmıştır*

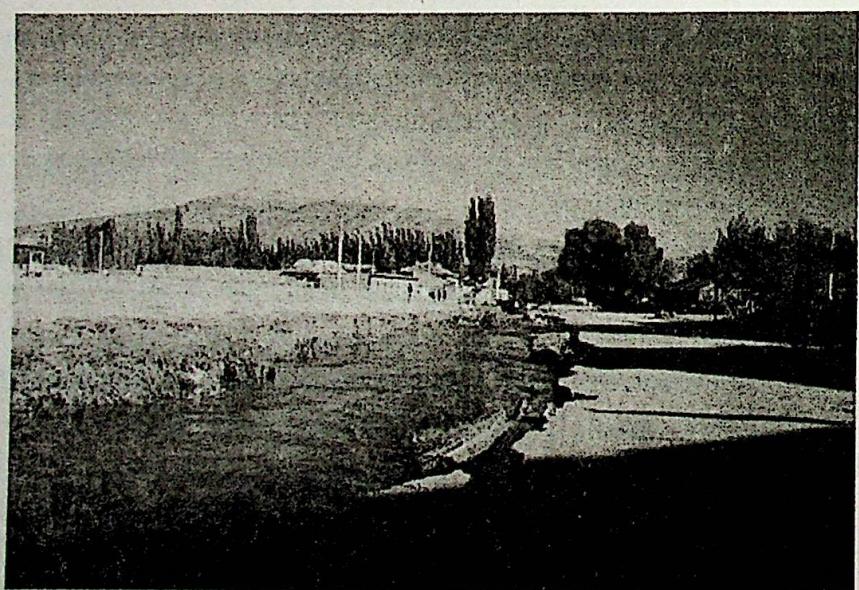


*Foto:2-Dinar şehir merkezinde, Dinarsuyu'nun yatağında oluşan göçmeler.*


*Fotoğraf, Açık Pazarı'nden kuzeye doğru alınmıştır.*

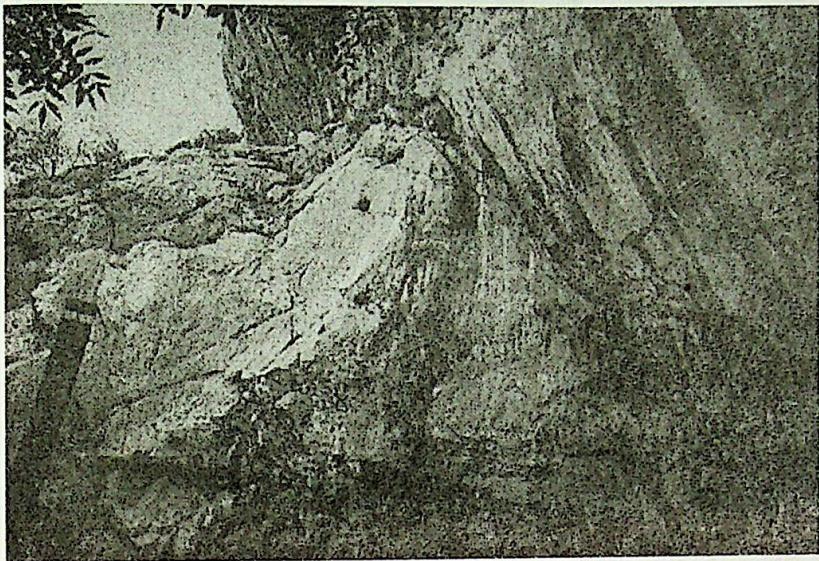


*Foto:4-Suçikan mevkiiindeki fay düzlemini üzerinde depremin yol açtığı kaya patlamaları ve dökülmeleri.*

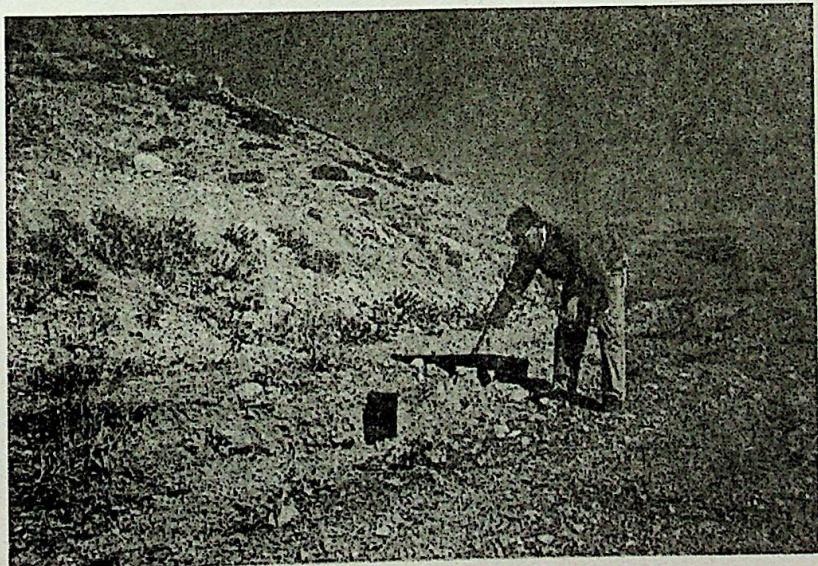

*Foto:6-Dinar'ın 3 km. kuzeyindeki tansiyon yarıklarında oluşan düşey atum.  
Fotoğraf, doğuya doğru alılmıştır.*

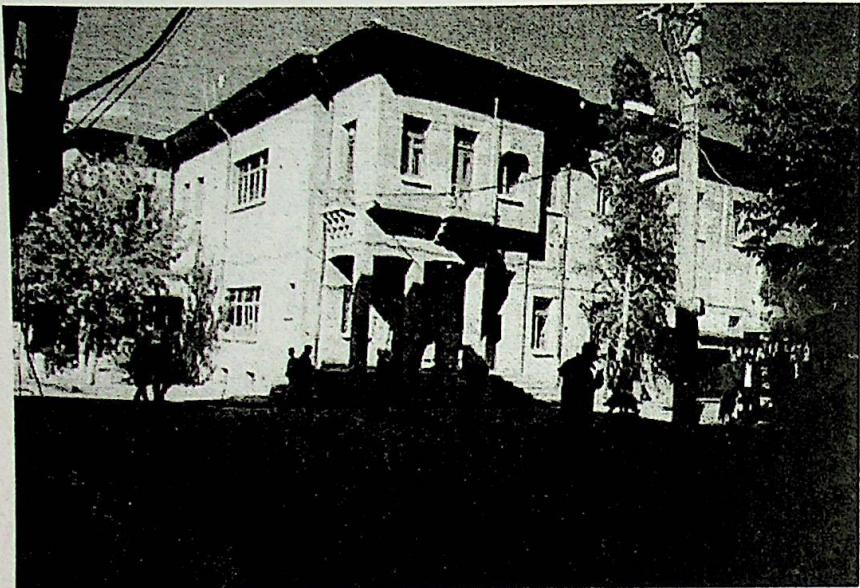

*Foto:9-Dinar Belediye binası. Üç katlı ve taş malzeme ile inşa edilen binanın özellikle zemin katı büyük ölçüde hasar görmüştür*

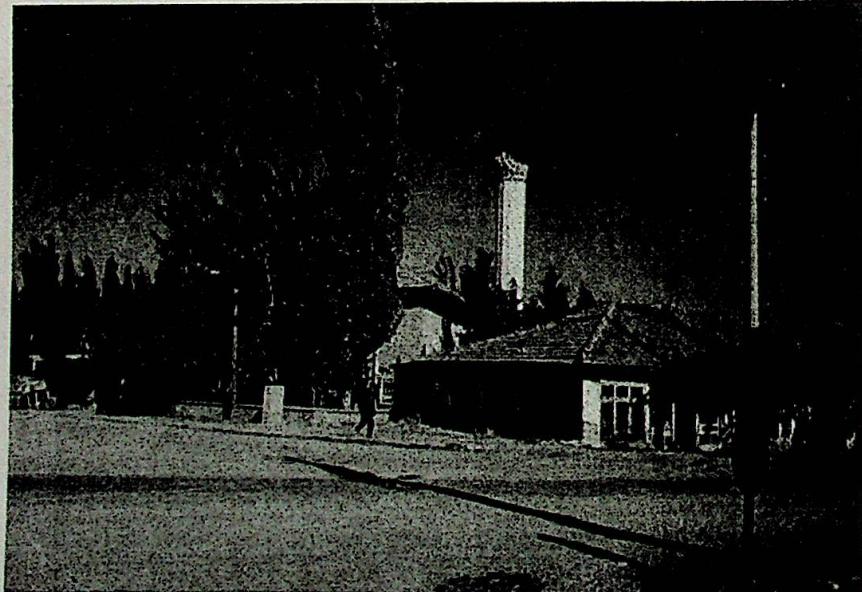

*Foto:10- Konyalı Camii minaresinin şerefe ve üst kısmının yıkılmış hali*



Foto:15-İstasyon Mahallesi 'nde ön cephesi hasar görmüş eski kagir binalar

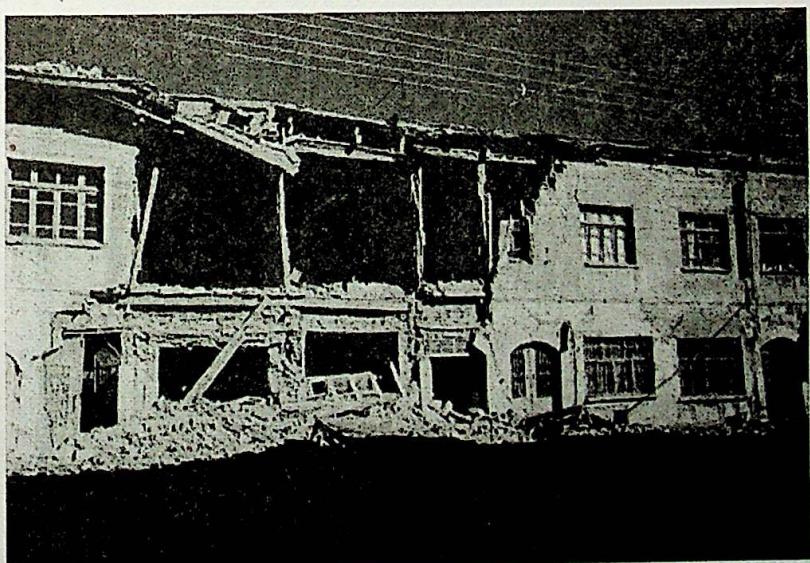


Foto:16-Stadyum Mahallesi 'nde depremzedelerin geçici olarak yerleştirildikleri Kızılay çadırlarından bazıları.

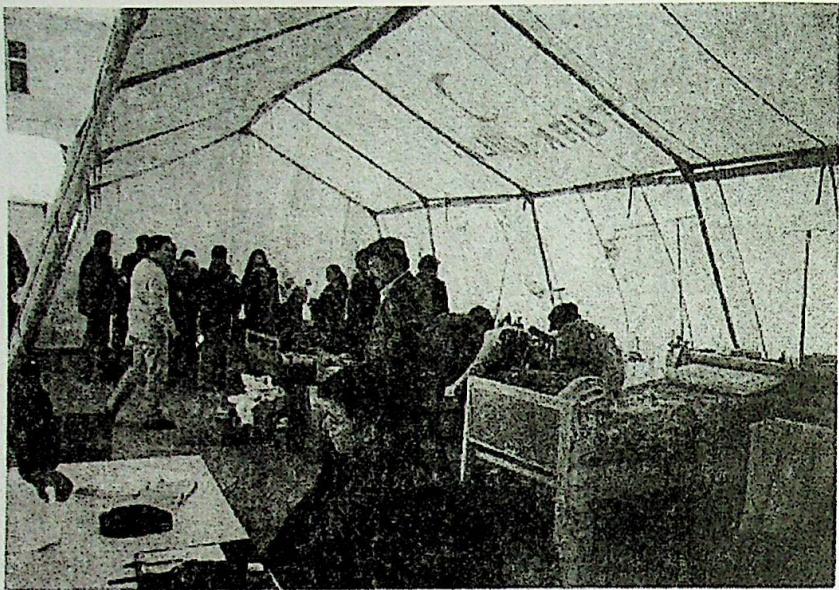


Foto:17-Dinar Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan seyyar hastane



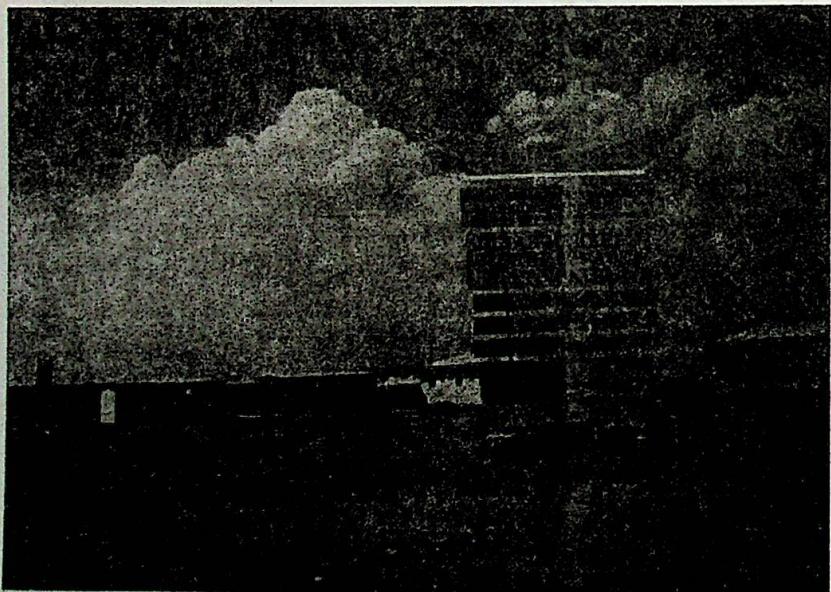



Foto:18-Afet konutları

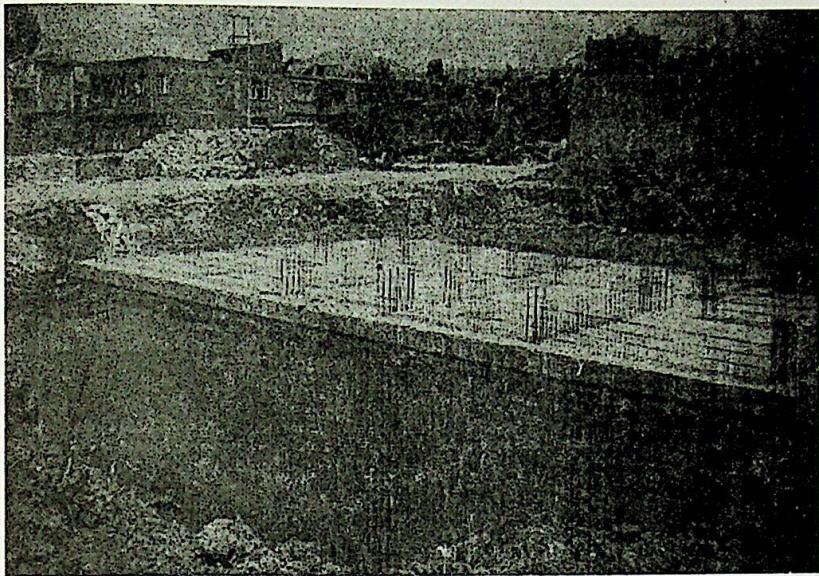

*Foto:19-Adliye Mahallesi’nde bir afet konutunun temel inşaatı. Temel kazısında, taban suyu seviyesinin yüksekliği açık bir şekilde görülmektedir.  
Fotoğraf, Ağustos 1996 da çekilmiştir.*

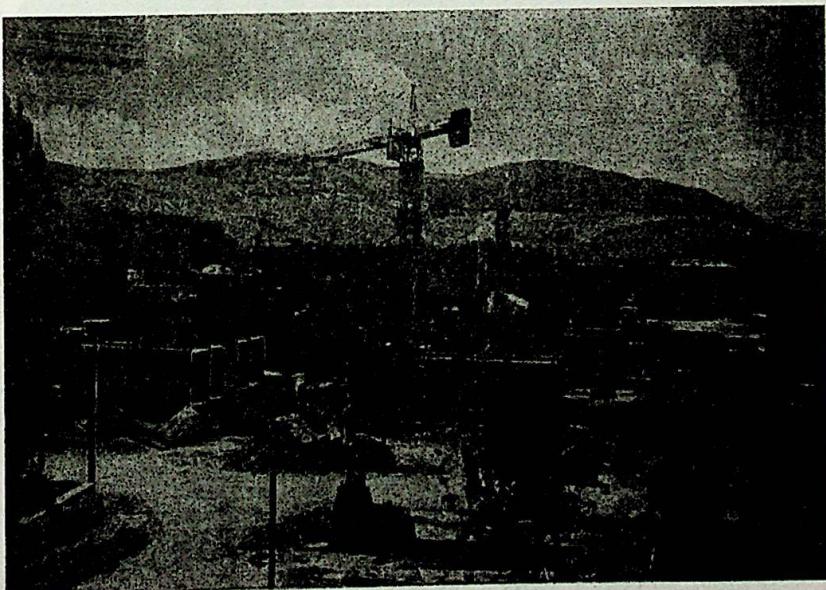

*Foto:20-Stadyum Mahallesi’nde inşa halindeki afet konutları*

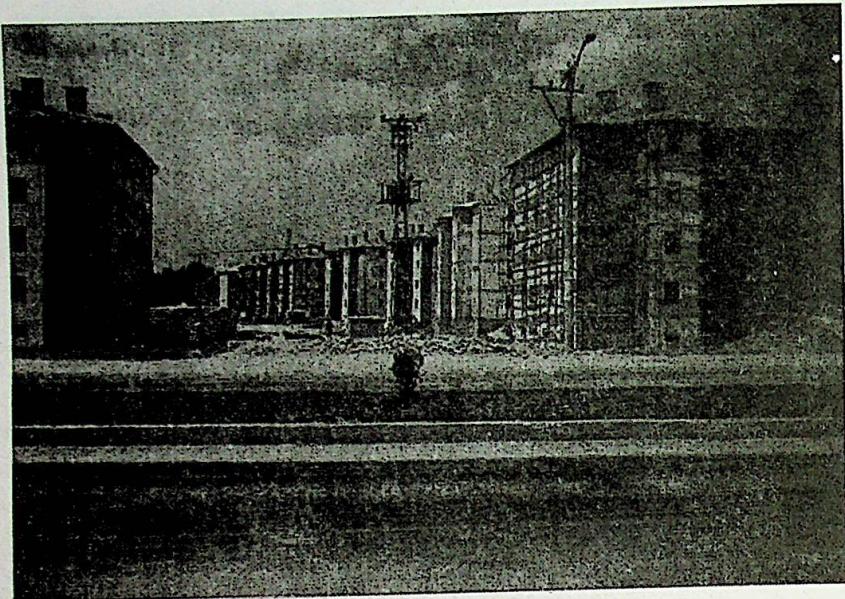

*Foto:21-Pancar Mahallesinde inşaatı devam eden  
Merkez 3. Grup afet konutları*



*Foto:22-Pancar Mahallesi’nde inşaatı tamamlanan  
Merkez 3. Grup afet konutları*

## BİBLİYOĞRAFYA

- BİLGİN, T., ERER, S., GÖÇMEN, K.-1972: 22 Mayıs 1971 Bingöl Depremi. İst. Üniv. Ed. Fak. yay. no 1722, İstanbul.
- EGERAN, E. N. ve LAHN, E.-1944: 1/2 400 000 mikyaslı Türkiye yer depremleri haritası hakkında muhtıra. MTA. Enst. Mecm. sayı 2/32, s.270-279, Ankara.
- ERGİN, K.- GÜÇLÜ, U.- UZ, Z.-1967: Türkiye ve civarının deprem katalogu (MS-11-1964 sonuna kadar). İTÜ. Maden Fak. Arz Fiziği Enst. yay. no 24, İstanbul.
- ERGİN, K.- GÜÇLÜ, U.- AKSOY, G.-1971: Türkiye ve dolaylarının deprem katalogu (1965-1970). İTÜ. Maden Fak. Arz Fiziği Enst. yay. no 28, İstanbul.
- ERİNÇ, S.- BİLGİN, T.- BENER, M.- SUNGUR, K.- ERER, S.- GÖÇMEN, K.-1970: 28 Mart 1970 Gediz Depremi. İst. Üniv. Ed. Fak. yay. no 1520, İstanbul.
- ERİNÇ, S., BENER, M., SUNGUR, K., GÖÇMEN, K.-1971: 12 Mayıs 1971 Burdur Depremi tatbiki jeomorfoloji etüdü. İst. Üniv. Ed. Fak. yay. no 1707, İstanbul.
- ERSOY, U.-1995: Dinar Depremi ve betonarme yapılar. Türkiye Mühendislik Haberleri Derg. sayı 379, s.80-81, Ankara.
- EYİDOĞAN, H.-1995: Batı Anadolu'nun sismo-tektonik özellikleri-1 Ekim 1995 Dinar Depremi. İTÜ. Vakfı Derg. sayı 17, s.33-34, İstanbul.
- KOERI - October 1 1995 Dinar (Turkey) Earthquake (Ms=6.1). Boğaziçi University, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI) İstanbul, 1995.
- PINAR, N. ve LAHN, E.-1952: Türkiye depremleri izahlı katalogu. Bayındırılık Bak. Yapı ve İmar İşleri Reisliği yay. seri 6, sayı 36, Ankara.
- HOŞGÖREN, M.Y.- NİŞANCI, A.- SELÇUK BİRİCİK, A.- BİLGİN, A.-1984: 30 Ekim 1983 Erzurum-Kars Depremi. Atatürk Üniv. Basımevi, Erzurum.
- SELÇUK BİRİCİK, A.-1992: 13 Mart 1992 Erzincan Depremi ve Düşündürdükleri. Çizgi Üstü Derg. sayı 2, s.18-20, İstanbul.

- SUCUOĞLU, H. ve diğerleri-1995: 1 Ekim 1995 Dinar Depremi Mühendislik Raporu. ODTÜ İnşaat Müh. Böl. Deprem Arş. Merkezi-TMMOB İnşaat Müh. Odası Ankara Şubesi yayını, Ankara.
- TUNCEL, M.- ERER, S.- SERGÜN, Ü.- GÖÇMEN, K.-1978: 24 Kasım 1976 Çaldırıran-Muradiye Depremi. İst. Üniv. Ed. Fak. yay. no 2468, İstanbul.
- TEXIER, C.-1923: Küçük Asya (Çev. A. Suad). Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif Vekaleti neşr. no 2, cilt 2, İstanbul.
- ÜLKER, R.-BODUROĞLU, H.- CELEP, Z.- EREN, İ.-1995: Dinar Depremi ön inceleme mühendislik raporu. İTÜ. Vakfı Derg. sayı 17, s.28-30, İstanbul.
- YARAR, R.-1995: Dinar Depremi hakkında ön incelemeler. İTÜ. Vakfı Derg. sayı 17, s.31-32, İstanbul.
- 13 Mart 1992 Erzincan Depremi Raporu. Bayındırılık ve İskan Bak. Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi yay. Ankara, 1993.